



改善箇所説明図

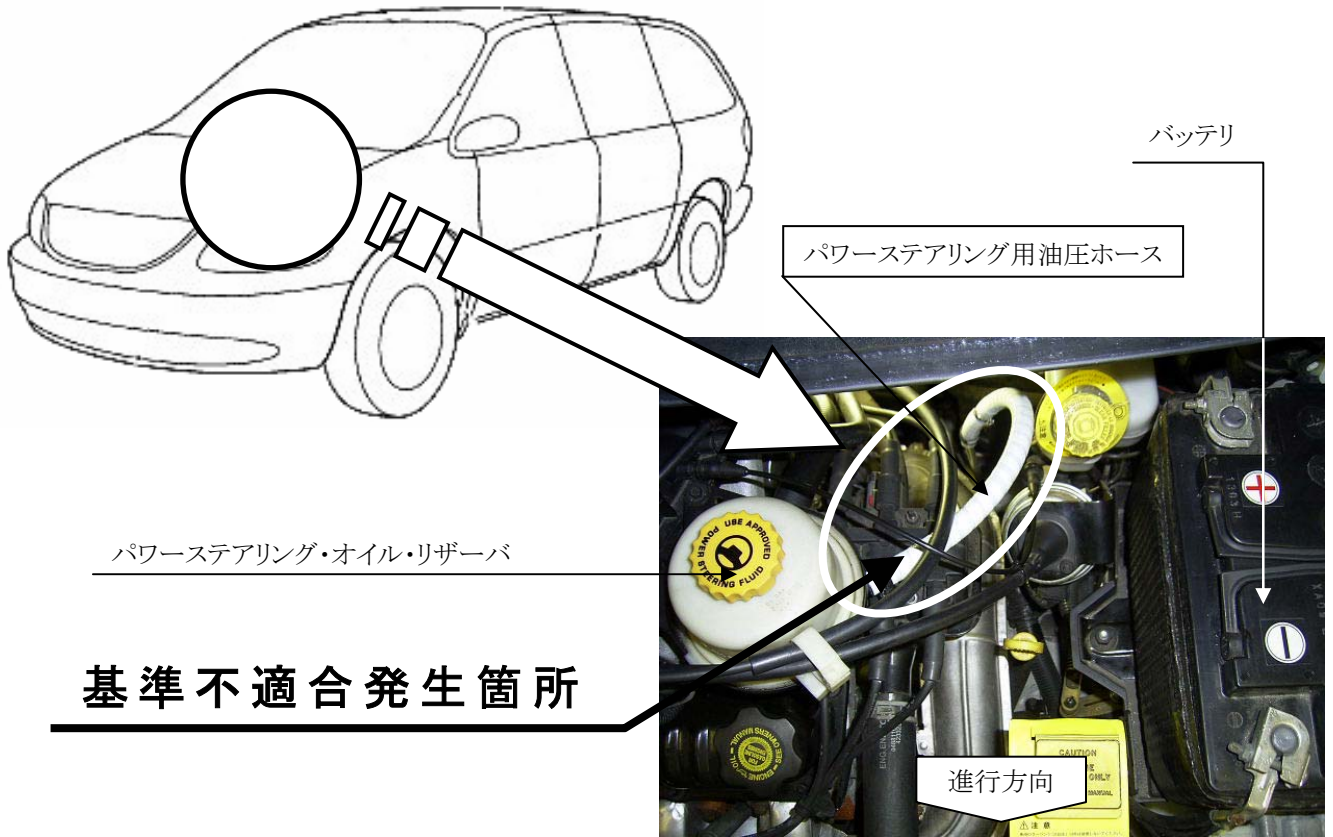

注： は交換部品を示す。

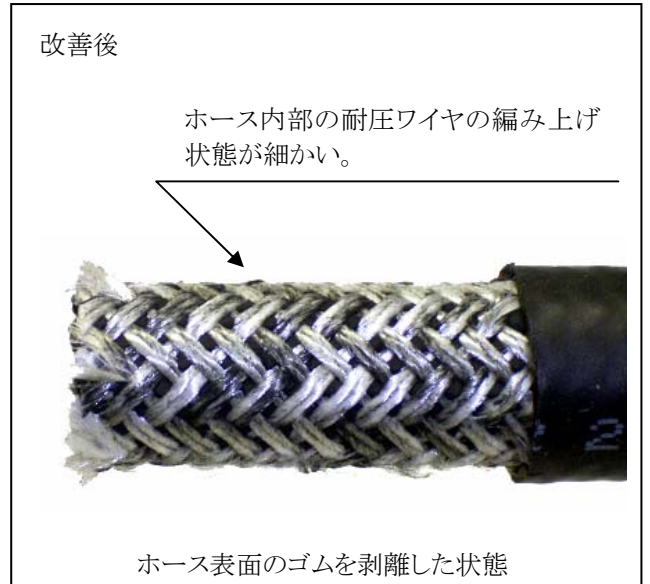

パワーステアリング用油圧ホースの材質が不適切なため、極端な寒冷気候下でエンジン始動を繰り返すと、その際の油圧の急激な上昇により当該ホースの劣化が早期に進行し、ホース内部が損傷することがある。そのため、当該ホースに亀裂が発生し、パワーステアリングオイルが漏れ、最悪の場合、排気管に滴下し、車両火災に至るおそれがある。

改善の内容
全車両、当該ホースを対策品と交換する。

識別： パワーステアリング用油圧ホースに黄色ペイントを塗布する。