

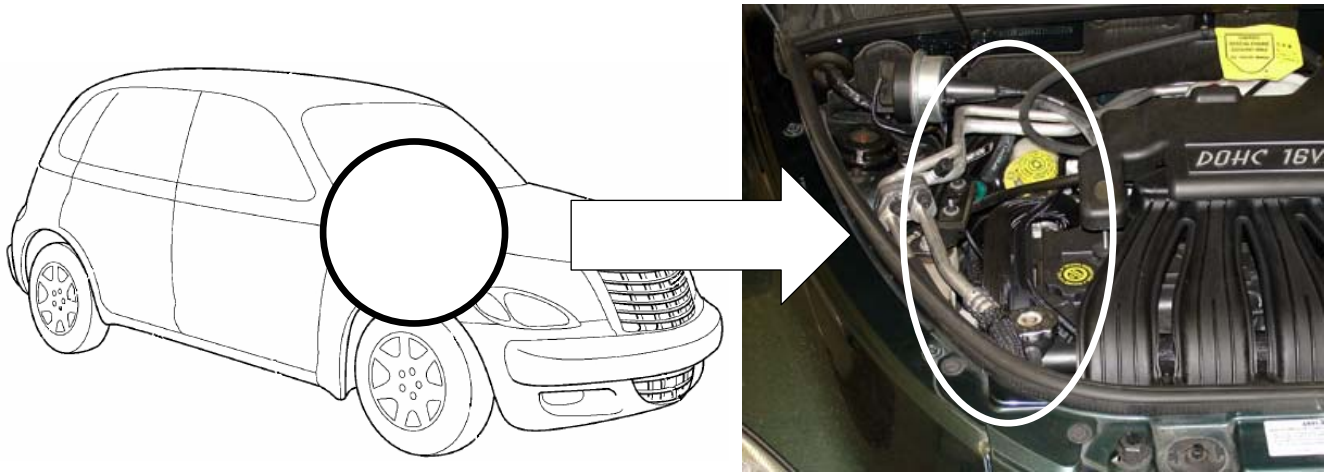
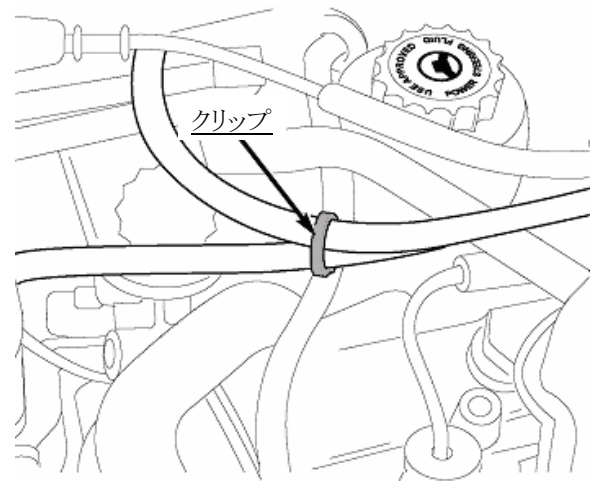


# 改善箇所説明図

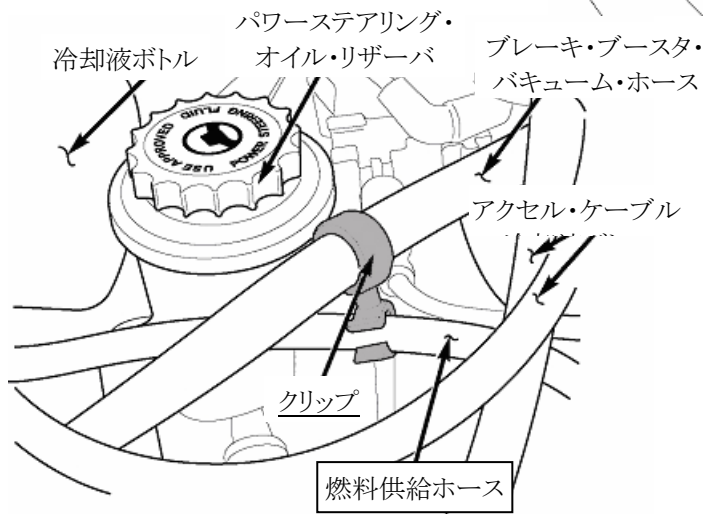

## 基準不適合発生箇所

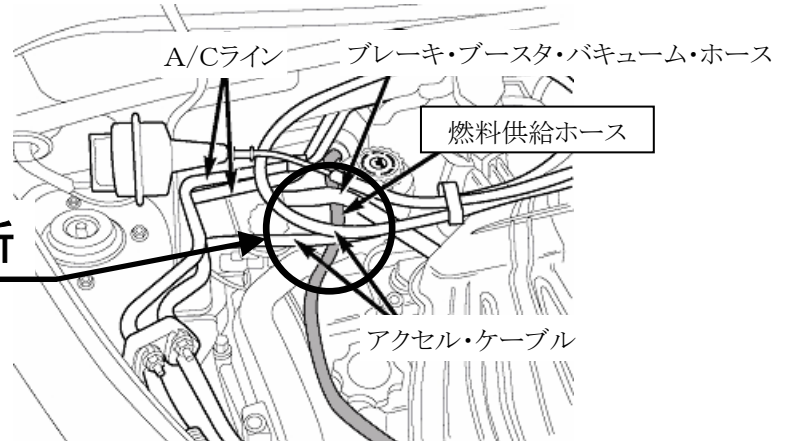

注：  は交換部品を示す。

原動機室内の燃料供給ホースの取り回しが不適切なため、原動機の振動等により当該ホースがアクセル・ケーブルと干渉し、摩擦により損傷することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースに亀裂が発生して燃料が漏れ、最悪の場合、排気管に滴下し、車両火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ホースを良品と交換し、クリップを取り付けて、アクセル・ケーブルと干渉しないようにする。

識別： パワーステアリング用油圧ホースに黄色ペイントを塗布する。