
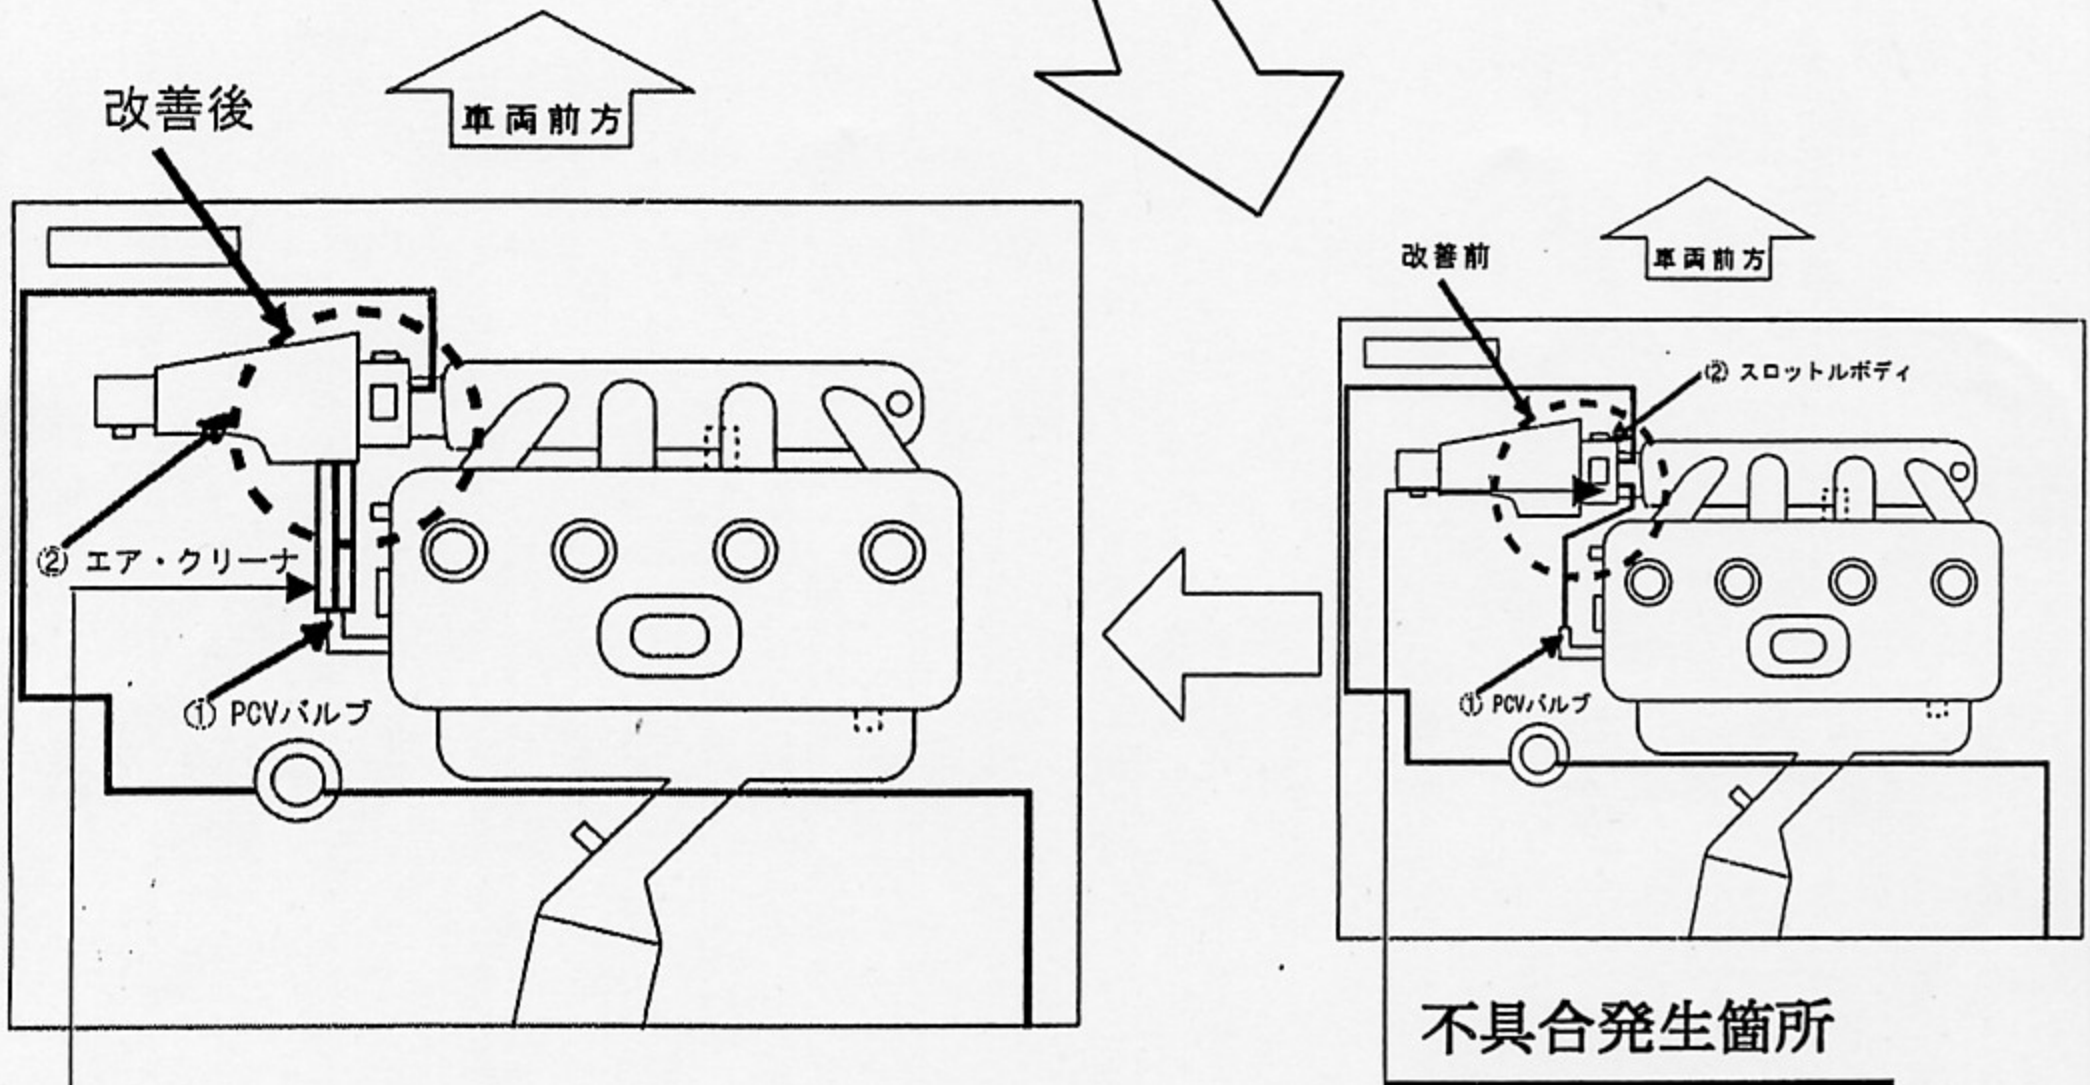


改善箇所説明図

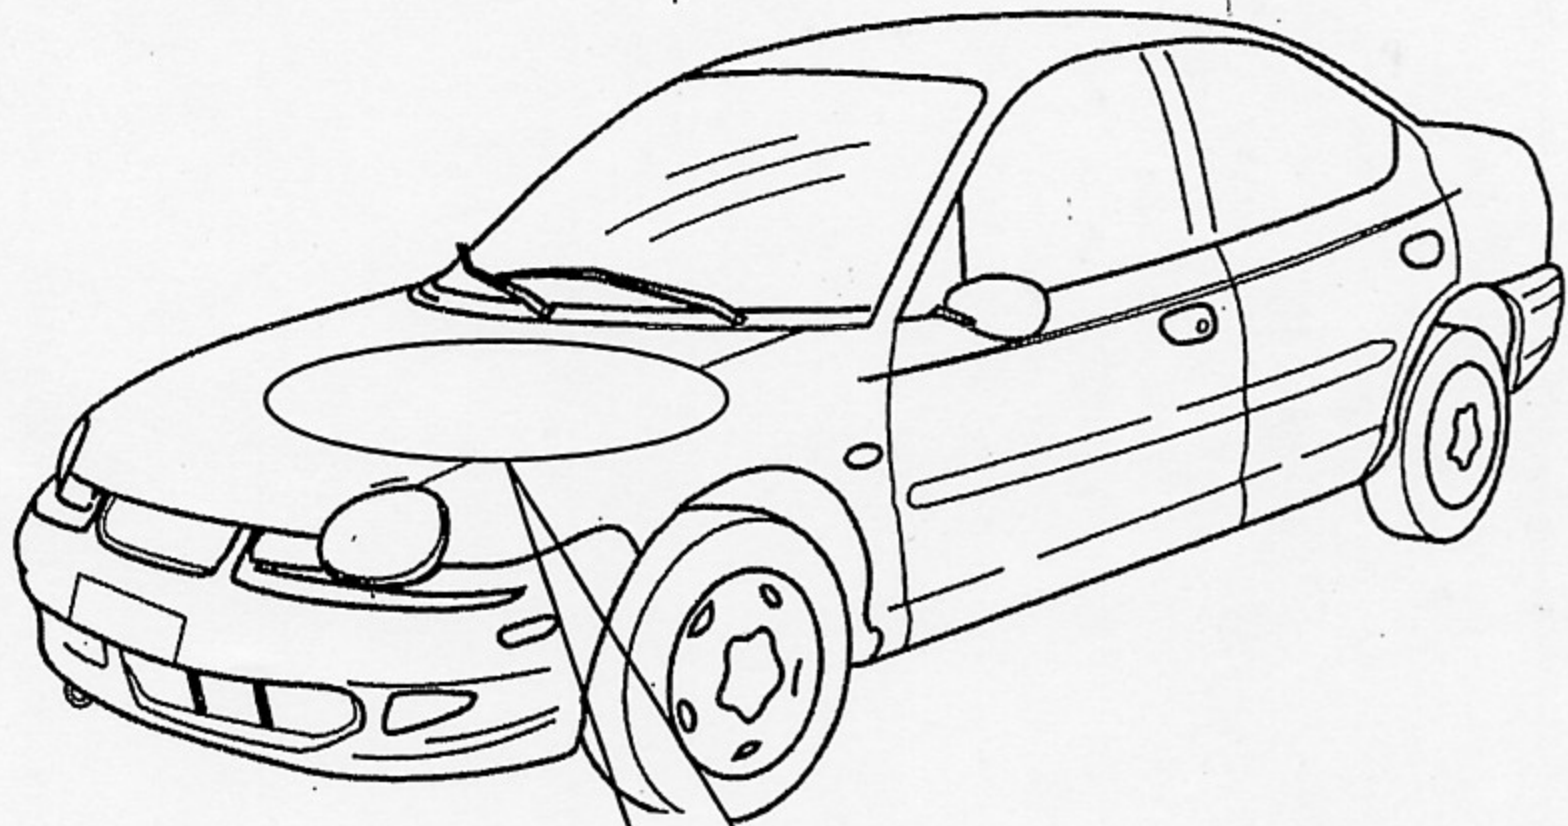

チューブ

不具合発生箇所

注： は、対策部品を示す。

原動機の燃料スロットルボディにおいて、ブローバイガスを吸入するチューブの取付位置が不適切なため、外気温が極端に低い時に走行すると、最悪の場合、ブローバイガス中の蒸気がスロットルボディ内で凍結してスロットルバルブが固着し、原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容
 全車両、ブローバイガスの吸入チューブを対策品と交換するとともに、導入位置をエア・クリーナ右後部へ移設する。