


改善箇所説明図

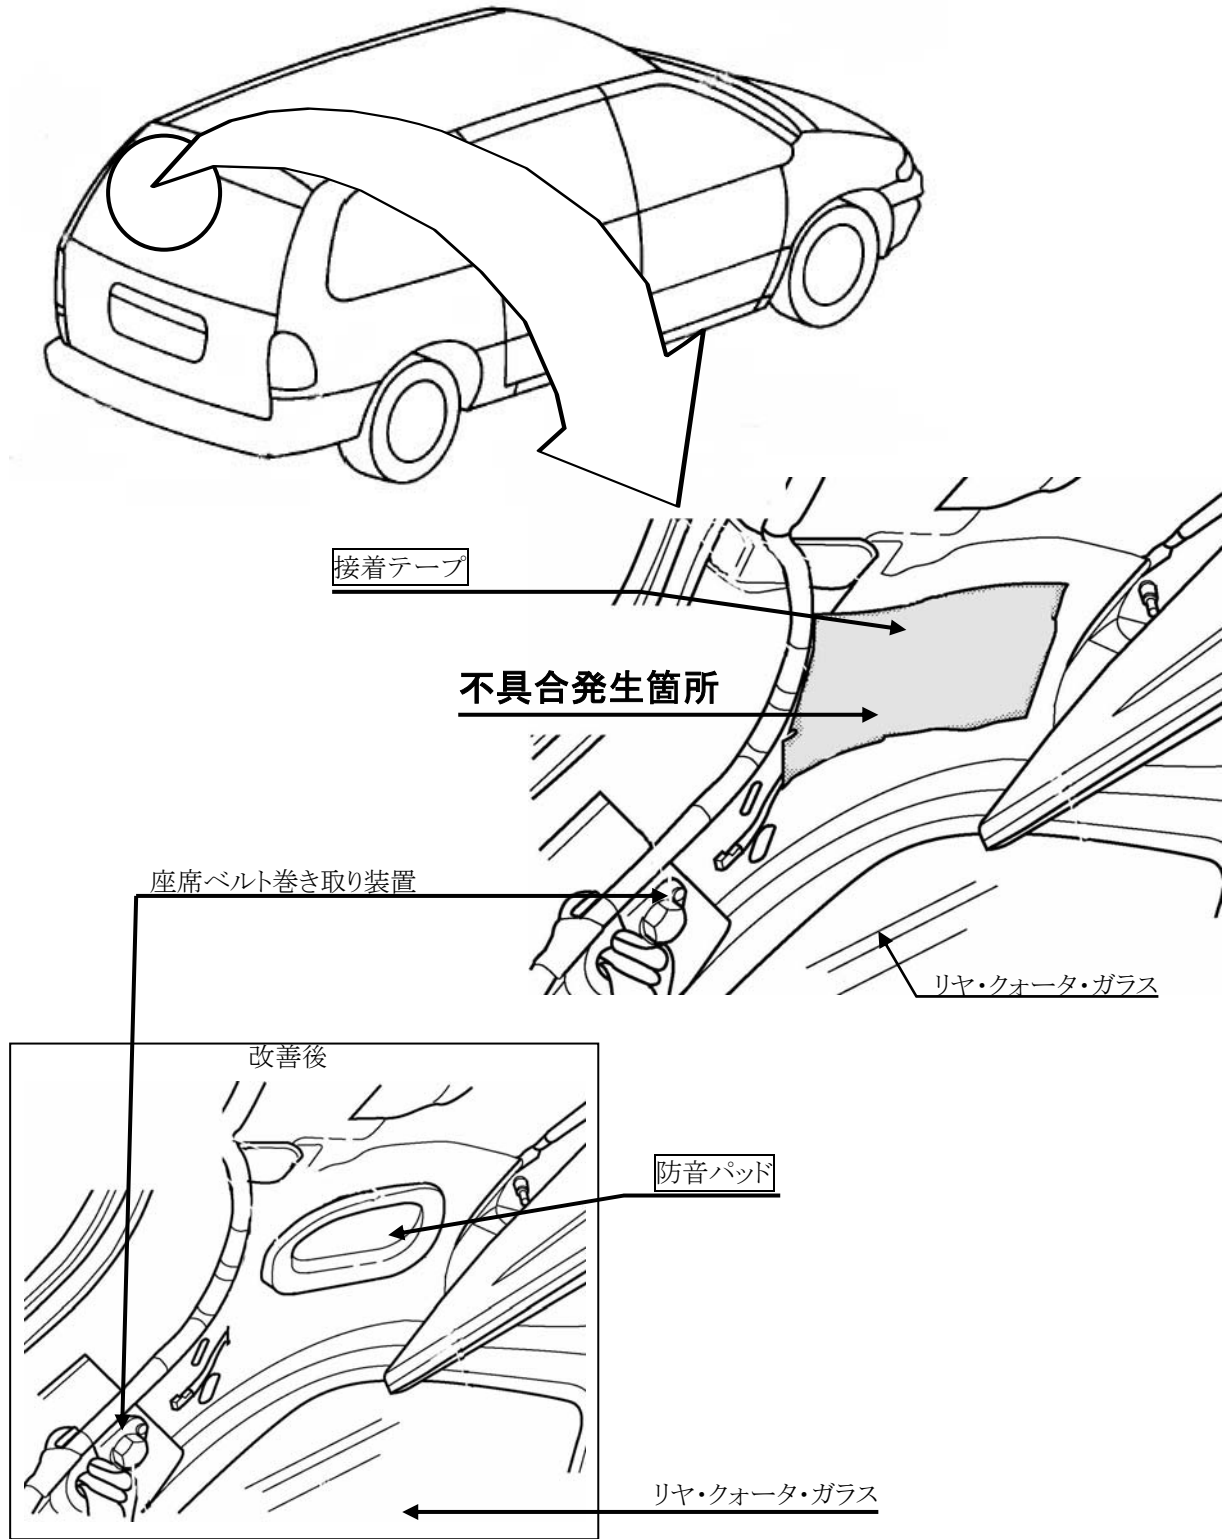

注： は取り外し部品及び交換部品を示す。

第3列座席の座席ベルトにおいて、当該座席ベルト巻取装置の上方にある防音パッド部の接着テープの貼り付け方法が不適切なため、走行中の振動等により、当該テープが剥がれ落ち、座席ベルト巻取装置に絡みつくことがあり、最悪の場合、当該座席ベルトが機能しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、接着テープを取り外し、防音パッドを新品と交換する。なお、点検の結果、当該座席ベルトが機能しない場合は、座席ベルトも新品と交換する。