



改善箇所説明図

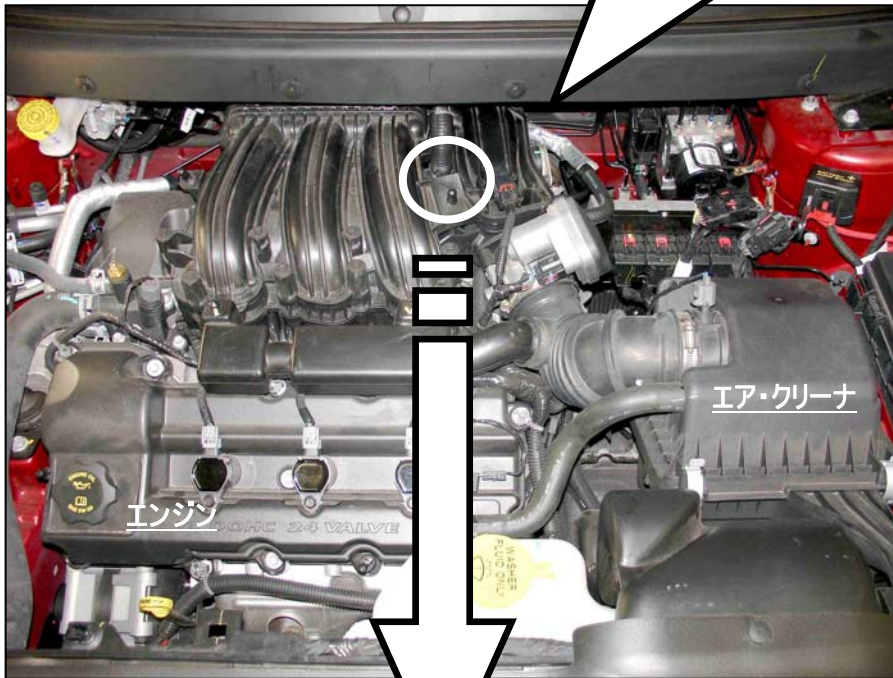

エンジン・ルーム内
(ドレスアップ・カバーを外した状態)



↓
車両前方

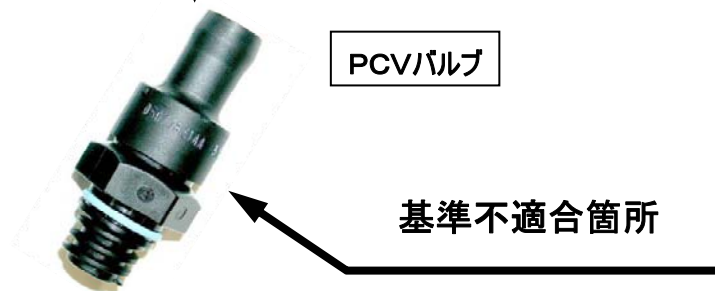

注: は、点検、交換を行う部品

不具合の内容

エンジンに組付けられているPCV(ポジティブ・クランクケース・ベンチレーション)バルブの仕様に不適切なものがあり、エンジン・クランク・ケース内で発生するブローバイ・ガスの還元が適切に行われなかった場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると過度のブローバイ・ガスが燃焼室に入り、排気管から白煙が発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、PCVバルブを点検し、対象となるものは対策品に交換する。

識別 : エンジン・ルーム内右側のストラット上部にあるパネル固定ボルトへ黄色ペン塗布。