


改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

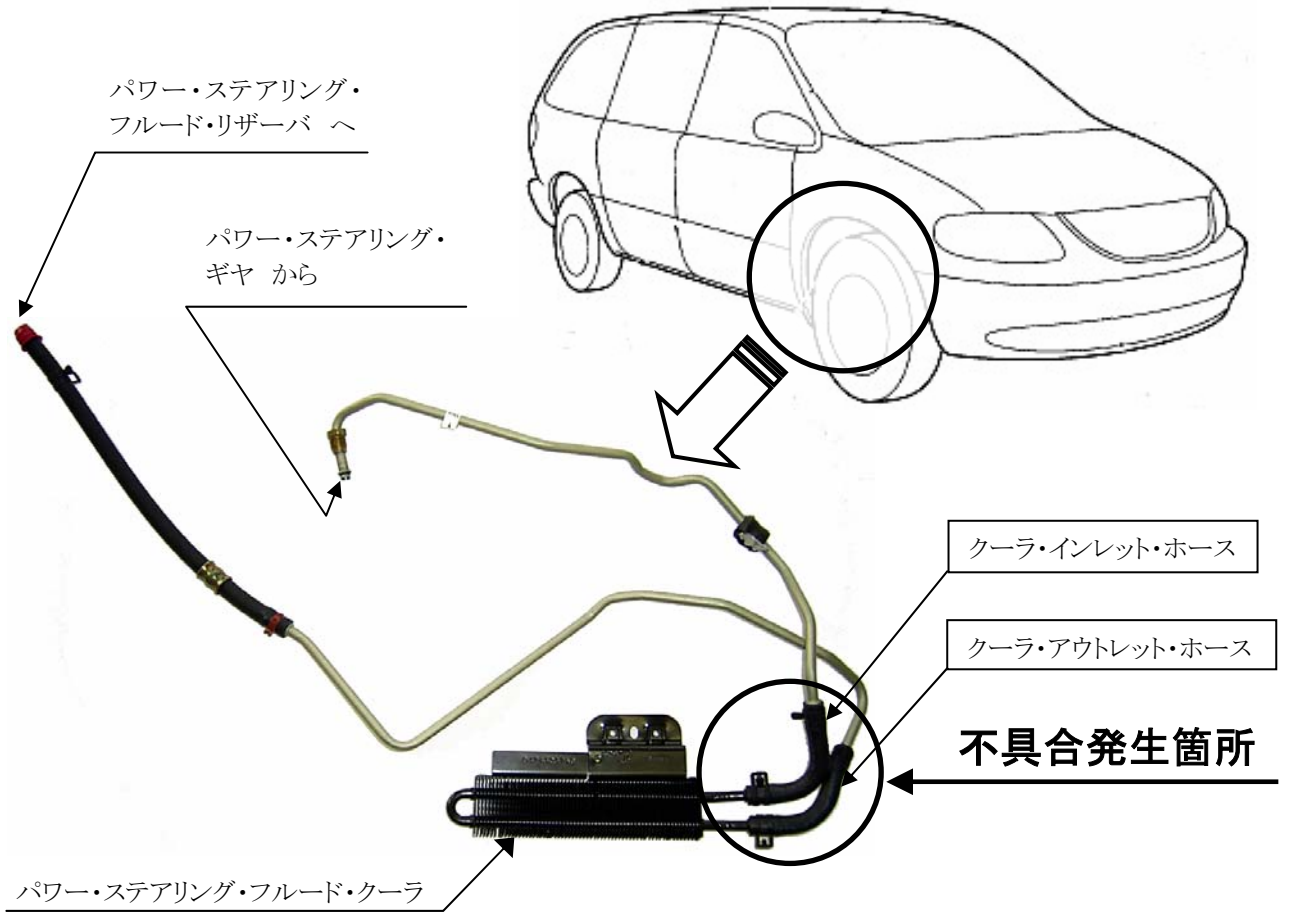

パワーステアリング用オイルクーラー一部の油圧ホースの材質が不適切なため、かじ取り操作時の油圧により当該ホースに亀裂が発生することがあり、そのまま使用を続けると当該ホースが破損するものがある。そのため、パワーステアリングオイルが漏れてハンドルの操作力が増大するおそれがある。

改善の内容
全車両、当該ホースを対策品と交換する。